


LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
FAX (Nazionale): 035 4282200
FAX (Internazionale): +39 035 4282400
E-mail info@LovatoElectric.com
Web www.LovatoElectric.com


GB AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER
Installation manual
I REGOLATORE DI RIFASAMENTO
Manuale d'installazione
DCRL8

WARNING!

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Clean the device with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.

ATTENTION !

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages à des personnes ou choses.
- Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de courant.
- Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation impropre du dispositif.
- Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.
- Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué comme le dispositif d'interruption de l'appareil : IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.

ACHTUNG!

- Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- Vor jedem Eingriff am Instrument die Spannungsfzufuhr zu den Messeingängen trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreiniger oder Lösungsmittel verwenden.

ADVERTENCIA

- Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.
- Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o materiales.
- Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de alimentación medida, y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Éste debe encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además, debe llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo (IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1).
- Limpiar el dispositivo con un trapo suave; no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni disolventes.

UPOZORNĚNÍ

- Návod se pozorně pročtěte, než začnete regulátor instalovat a používat.
- Tato zařízení smí být instalovat kvalifikovaný pracovníci v souladu s platnými předpisy a normami pro předcházení úrazů osob či poškození věcí.
- Před jakýmkoli zášahem do přístroje odpojte měřicí a napájecí vstupy od napětí a zkratujte transformátory proudu.
- Výrobce nenese odpovědnost za elektrickou bezpečnost v případě nevhodného používání regulátoru.
- Výrobky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoli projít úpravami či dalším vývojem. Popisy a údaje uvedené v katalogu nemají proto žádnou smyslnou hodnotu.
- Spínací či odpojovací je nutno zabudovat do elektrického rozvodu v budově. Muzejí být nainstalovány v těsné blízkosti přístroje a snadno dostupné pracovníkům obsluhy. Je nutno ho označit jako výpinač zařízení přístroje: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Přístroj čistěte měkkou utěrkou, nepoužívejte abrazivní produkty, tekutá čistidla či rozpouštědla.

AVERTIZARE!

- Cități cu atenție manualul înainte de instalare sau utilizare.
- Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita deteriorările sau pericolele.
- Înainte de efectuarea oricărui operațion de întreținere asupra dispozitivului, îndepărtați toate tensiunile de la intrările de măsurare și de alimentare și scurtcircuitează bornele de intrare CT.
- Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru siguranță electrică în caz de utilizare incorectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezentul sunt supuse modificărilor și schimbările fară notificare anterioră. Datele tehnice și descrierile din documentație sunt precise, în măsura cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erorile, omitemile sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.
- Trebuie inclus în disjuncțor în instalarea electrică a clădirii. Aceasta trebuie instalată aproape de echipament și într-o zonă ușor accesibilă operatorului. Aceasta trebuie marcată ca fiind dispositiv de deconectare al echipamentului: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Curățați instrumentul cu un material textil moale și uscat; nu utilizați substanțe abrazive, detergenți lichizi sau solventi.

The complete operating manual is downloadable from website www.lovatoelectric.com

GB AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER
Installation manual
I REGOLATORE DI RIFASAMENTO
Manuale d'installazione
DCRL8

ATTENZIONE!

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuitare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disjuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Pulire l'apparecchio con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.

UWAGA!

- Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważać przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzeniaienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i zasilania oraz zewrzeć zaciski przełącznika prądowego.
- Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć w związku z tym żadnej wartości umownej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony jako urządzenie służące do wyłączania urządzenia: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ścieśnych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.

警告！

- 安装或使用前,请仔细阅读本手册。
- 本设备只能由合格人员根据现行标准进行安装,以避免造成损坏或安全危害。
- 对设备进行任何维护操作前,请移除测量输入端和电源输入端的所有电压,并短接CT输入端。
- 制造商不负责因设备使用不当导致的电气安全问题。
- 此处说明的产品可能会有变更,恕不提前通知。我们竭力确保本文档中技术数据和说明的准确性,但对于错误、遗漏或由此产生的意外事件概不负责。
- 建筑电气系统中必须装有断路器。断路器必须安装在靠近设备且方便操作员触及的地方。必须将断路器标记为设备的断开装置 : IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1
- 请使用柔软的干布清洁设备 ; 切勿使用研磨剂、洗涤液或溶剂。

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Прежде чем приступить к монтажу или эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
- Во избежание травм или материального ущерба монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
- Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию устройства необходимо обесточить все измерительные и питающие входные контакты, а также замкнуть накоротко входные контакты трансформатора тока (TT).
- Производитель не несет ответственность за обеспечение электробезопасности в случае недостаточного использования устройства.
- Изделия, описанные в настоящем документе, в любой момент могут подвергнуться изменениям или усовершенствованиям. Поэтому каталоговые данные и описания не могут рассматриваться как действительные с точки зрения контрактов
- Электрическая сеть здания должна быть оснащена автоматическим выключателем, который должен быть расположен вблизи оборудования в пределах доступа оператора. Автоматический выключатель должен быть промаркирован как отключающее устройство оборудования: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Очистку устройства производить с помощью мягкой сухой ткани, без применения абразивных материалов, жидких моющих средств или растворителей.

DÍKKAT!


- Montaj ve kullanımdan önce bu elkitabını dikkatlice okuyunuz.
- Bu aparatlar kişilere veya nesnelere zarar verme ihtimaline karşı yürürlükte olan sistem kurma normlarını göre kalifiye personel tarafından monte edilmelidirler.
- Aparata (cihazı) herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ölçüm girişlerindeki gerilimi kesip akım transformatorlarında kısa devre yapırınız.
- Üretici aparatın hatalı kullanımından kaynaklanan elektriksel güvenliği ait sorumluluk kabul etmez.
- Bu dokümana tarif edilen ürünler her an evrimlere veya değişimlere açıkır. Bu sebeple katalogdaki tarif ve değerler herhangi bir bağılıcı değeri hızla değiştirilir.
- Binanın elektrik sisteminde bir anahatar veya şalter bulunmalıdır. Bu anahatar veya şalter operatör kolaylıkla ulaşabileceğinin bir yerde olmalıdır. Aparat (cihaz) devreden çıkışına göre yapan bu anahatar veya şalterin markası: IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Aparat (cihaz) sivi deterjan veya solvent kullanarak yumuşak bir bez ile silinir ajansı temizlik ürünlerini kullanmayın.

UPOZORENJE!

- Prije instalacije ili korištenja uređaja, pažljivo pročitajte upute.
- Ovaj uređaj mora instalirati, u skladu s važećim normama, obučena osoba kako bi se izbjegle štete ili sigurnosne opasnosti.
- Prije bilo kakvog zahvata na uređaju otopite napajanje s mjernih i napajajućih ulaza i kratko spojite ulazne stezaljke strujnog transformatora.
- Proizvođač snosi odgovornost za električnu sigurnost u slučaju nepravilnog korištenja opreme.
- Ovdje prikazan uređaj predmet je stalnog upotrebljavanja i promjena bez prethodne najave. Tehnički podaci i opisi u ovim uputama su točni, ali ne preuzimamo odgovornost za možebitne nesuglasne greške.
- U električnu instalaciju zgrade mora biti instaliran prekidač. On mora biti instaliran blizu uređaja i na dohvrat ruke operatera, te označen tako da rastavlja u skladu s normom IEC/EN/BS 61010-1 § 6.11.3.1.
- Uredaj čistite s mekom, suhom krpotom bez primjene abrazivnih, tekućih detergenata, detergenata i solvenata.

Il manuale operativo completo è scaricabile dal sito www.lovatoelectric.com

DISPLAY INDICATIONS

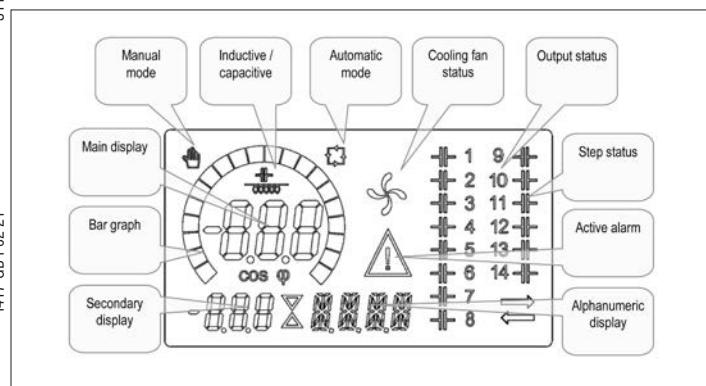


OPERATING MODES

There are three possible operating modes, listed below:

TEST Mode


- When the unit is brand new and has never been programmed, it automatically enters in TEST mode that allows the installer to manually activate the individual relay outputs, so you can verify the correct wiring of the panel
- The activation and deactivation of the outputs is done directly by pushing \blacktriangle and \blacktriangledown buttons, but without considering the reconnection time
- The TEST mode is automatically left after the parameter programming is done (see Parameter setting chapter).

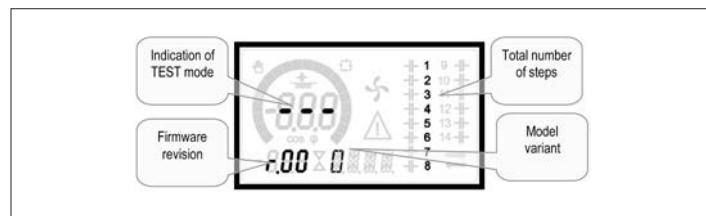**MAN and AUT Modes**

- The icons AUT and MAN indicate the operating mode automatic or manual
- For manual mode, press the MAN button for 1sec in a row
- For automatic mode, press the AUT button for 1sec in a row
- The operating mode remains stored even after removing and reapplying the power supply voltage.

MAN Mode

- When the unit is in manual mode, you can select one of the steps and manually connect or disconnect it
- In addition to the specific icon, the alphanumeric display shows MAN in order to highlight the manual mode condition. Press MODE to view the other measurements as usual
- While the display shows MAN, it is possible to select the step to be switched on or off. To select a step, use the \blacktriangle or \blacktriangledown buttons. The selected step will flash quickly
- Press MODE to activate or deactivate the selected step
- If the selected step has not yet exhausted the reconnection time, the MAN icon will flash to indicate that the transaction has been accepted and will be conducted as soon as possible
- Manual configuration of the steps is maintained even when the power supply voltage is removed. When the power returns, the original state of the steps is restored.

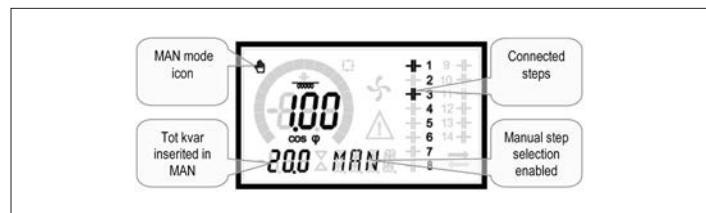


\blacktriangledown Select step \blacktriangle Change step status

AUT Mode

- In automatic mode, the controller calculates the optimum configuration of capacitor steps in order to reach the set $\cos\varphi$
- The selection criteria takes into account many variables such as: the power of each step, the number of operations, the total time of use, the reconnection time, etc
- The controller displays the imminent connection or disconnection of the steps with the flashing of their identification number (left). The flashing can last in cases in which the insertion of a step is not possible due to the reconnection time (discharge time of the capacitor).


INDICAZIONI SUL DISPLAY

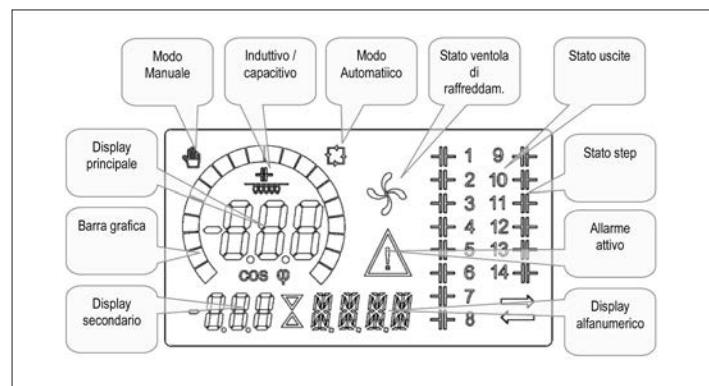**MODI OPERATIVI**

Esistono tre possibili modi operativi, elencati di seguito:

Modo TEST


- Quando l'apparecchio è nuovo di fabbrica e non è mai stato programmato, entra automaticamente nel modo TEST che consente all'installatore di attivare manualmente le singole uscite a relè, in modo da poter verificare la correttezza del cablaggio del quadro.
- L'attivazione e la disattivazione delle uscite avviene direttamente premendo i tasti \blacktriangle e \blacktriangledown , ma senza considerare il tempo di riconnesione.
- La modalità TEST viene abbandonata automaticamente dopo aver effettuato la programmazione dei parametri (vedere capitolo Impostazione dei parametri).

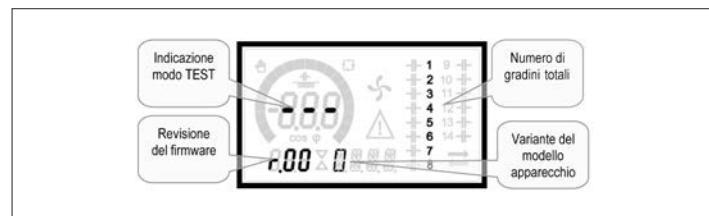**Modi MAN e AUT**

- Le icone AUT e MAN indicano la modalità di funzionamento automatica o manuale.
- Per la modalità manuale, premere il tasto MAN per 1s consecutivo.
- Per la modalità automatica, premere il tasto AUT per 1s consecutivo.
- La modalità di funzionamento rimane memorizzata anche in assenza della tensione di alimentazione.

Modo MAN

- Quando l'apparecchio è in modalità manuale, è possibile selezionare uno degli step ed inserirlo o disinserirlo manualmente.
- Oltre alla apposita icona, il display alfanumerico visualizza MAN per evidenziare la modalità manuale. Premendo MODE è possibile scorrere le altre misure come di consueto.
- Mentre il display alfanumerico è posizionato su MAN, è possibile attivare/disattivare manualmente gli step. Per selezionare uno step utilizzare i tasti \blacktriangle o \blacktriangledown . Lo step selezionato lampeggia velocemente.
- Premere MODE per inserire o disinserire lo step selezionato.
- Se lo step selezionato non ha ancora esaurito il tempo di riconnesione, l'icona MAN lampeggerà ad indicare che l'operazione è stata accettata e che verrà eseguita non appena possibile.
- La configurazione manuale degli step viene mantenuta anche in assenza della tensione di alimentazione. Quando l'apparecchio viene rialimentato, lo stato originario dei gradini viene ripristinato.

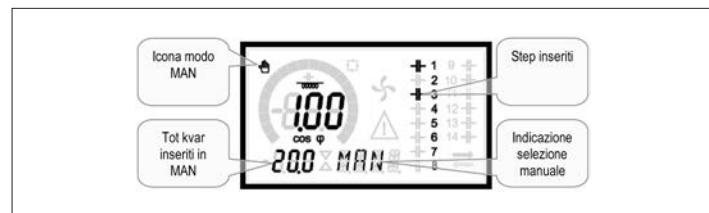

\blacktriangledown Selezione step \blacktriangle Commuta stato step

Modo AUT

- In modalità automatica l'apparecchio calcola la configurazione di gradini ottimale per raggiungere il $\cos\varphi$ impostato.
- Il criterio di selezione tiene in considerazione molte variabili quali: la potenza dei singoli gradini, il numero di manovre, il tempo totale di utilizzo, il tempo di riconnesione, ecc.
- L'apparecchio evidenzia l'imminenza dell'inserzione o disinserzione dei gradini con il lampeggio del loro numero identificativo. Il lampeggio potrebbe protrarsi nei casi in cui l'inserimento di un gradino non è possibile a causa del tempo di riconnesione (tempo di scarica del condensatore).

EXPANDABILITY

MODULE TYPE	CODE	FUNCTION
ADDITIONAL STEPS	EXP1006	2 STEP RELAYS
	EXP1007	3 STEP RELAYS
DIGITAL I/O	EXP1003	2 RELAY C/O
	EXP1010	USB
COMMUNICATION	EXP1011	RS232
	EXP1012	RS485
	EXP1013	ETHERNET

ESPANDIBILITÀ

TIPO MODULO	CODICE	FUNZIONE
STEP AGGIUNTIVI	EXP1006	2 STEP RELE'
	EXP1007	3 STEP RELE'
I/O DIGITALI	EXP1003	2 RELE' IN SCAMBIO
	EXP1010	USB
COMUNICAZIONE	EXP1011	RS232
	EXP1012	RS485
	EXP1013	ETHERNET

IR PROGRAMMING PORT

- The parameters of the DCRL8 can be configured through the front optical port, using the IR-USB code CX01 programming dongle, or with the IR-WiFi code CX02 dongle.

PARAMETER SETTING (SETUP) FROM FRONT PANEL

To access the programming menu (setup) :

- To enter parameter programming the unit must be in TEST mode (first programming) or in MAN mode
- From the normal measurement display, press MODE for 3 seconds to recall the main menu. SET is displayed on the main display
- If you have set the password (P.21 = ON) instead of SET the display shows PAS (password entry request). Set the numeric password using ▲▼ and then press AUT to move to next digit
- If the password is correct the unit will show OK U or OK A depending on the entered password is user or advanced level. The password can be defined with parameters P.22 and P.23. Factory default is 001 and 002 respectively
- If the entered password is wrong the unit will show ERR
- After having entered the password, the access is enabled until the unit is re-initialized or for 2 minutes without pressing any key
- After having entered the password, repeat the procedure to access the parameter setting
- Press ▲▼ to select the desired submenu (BAS→ ADV → ALA ...) that is shown on the alphanumeric display.



- The following table lists the available submenus:

Code	Description
BAS	Access to Base menu
ADV	Access to Advanced menu
ALA	Access to Alarms menu
FUN	Access to Ethernet menu
CMD	Access to Commands menu
CUS	Access to Custom menu
SAVE	Exits saving modifications
EXIT	Exits without saving (cancel)

- Press AUT to access the submenu.
- When you are in a submenu, the main display shows the code of the selected parameter (eg P.01), while the numeric/alphabetic displays at the bottom of the screen show the parameter value and / or description.
- Press AUT to advance in the selection of items (such as scroll through parameters P.01 → P.02 → P.03...), or press MAN to go back to the previous parameter.
- While a parameter is selected, with ▲▼ you can increase/decrease its value.



PORTA DI PROGRAMMAZIONE IR

- The configuration of the parameters of the DCRL8 can be performed through the front optical port, via the IR-USB code CX01 programming dongle, or via the IR-WiFi code CX02 dongle.

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI (SETUP) DAL PANNELLO FRONTEALE

Per accedere al menu di programmazione (setup):

- Per accedere alla impostazione la centralina si deve trovare in modalità TEST (prima impostazione) oppure in modalità MAN.
- Dalla normale visualizzazione misure, premere MODE per 3 secondi per richiamare il menu principale. Compare SET sul display principale.
- Se è stata impostata la password (P.21=ON), invece di SET compare PAS (richiesta immissione password). Impostare la password numerica con ▲▼ e poi premere AUT per spostarsi alla cifra successiva.
- Se la password è corretta verrà visualizzato OK U oppure OK A a seconda se la password è di livello utente o avanzato. Le password si definiscono con P.22 e P.23. Di default sono impostate a 001 e 002.
- Se si inserisce una password errata verrà visualizzato ERR.
- Dopo l'inserimento della password l'accesso è consentito fino a che l'apparecchio non viene resettato o fino a che non trascorrono 2 minuti senza pressioni sui tasti.
- Una volta inserita la password, ripetere la procedura di accesso alle impostazioni.
- Premere ▲▼ per selezionare il sottomenu desiderato (BAS→ ADV→ ALA...) che viene visualizzato sul display alfanumerico.



- Nella seguente tabella sono elencati i sottomenu disponibili:

Cod	Descrizione
BAS	Accesso al menu Base
ADV	Accesso al menu Avanzato
ALA	Accesso al menu Allarmi
FUN	Accesso al menu Ethernet
CMD	Accesso al menu Comandi
CUS	Accesso al menu Custom
SAVE	Uscita con salvataggio delle modifiche
EXIT	Uscita senza salvataggio (annulla)

- Premere AUT per accedere al sottomenu selezionato.
- Quando si è all'interno di un sottomenu, sul display principale viene visualizzato il codice del parametro selezionato (es. P.01), mentre sui display numerico ed alfanumerico in basso vengono visualizzati i valori del parametro e/o la descrizione.
- Premere AUT per avanzare nella selezione delle voci (ad esempio scorrere fra i parametri P.01→P.02→P.03...), oppure premere MAN per retrocedere.
- Mentre un parametro è selezionato, con ▲▼ se ne può impostare il valore.



- Once you reach the last parameter of the menu, by pressing AUT once more you return to the submenu selection.
- Using ▲ ▼ select SAVE to save the changes or EXIT to cancel.



- Alternatively, from within the programming, holding AUT for three seconds will save the changes and exit directly.
- If the user does not press any key for more than 2 minutes, the system leaves the setup automatically and goes back to normal viewing without saving the changes done on parameters (like EXIT).
- Take into account a backup copy of the setup data (settings that can be modified using the keyboard) can be saved in the eeprom memory of the DCRL8. This data can be restored when necessary in the work memory. The data backup 'copy' and 'restore' commands can be found in the Commands menu.

PARAMETER TABLE BASE MENU

CODE	DESCRIPTION	ACC	UoM	DEF	RANGE
P.01	CT primary	Usr	A	OFF	OFF / 1...10.000
P.02	CT secondary	Usr	A	5	1 / 5
P.03	CT read phase	Usr		L3	L1 L2 L3
P.04	CT wiring polarity	Usr		Aut	Aut Dir Inv
P.05	Voltage read phase	Usr		L1-L2	L1-L2 L2-L3 L3-L1 L1-N L2-N L3-N
P.06	Smallest step power	Usr	Kvar	1.00	0.10...10000
P.07	Rated capacitor voltage	Usr	V	400V	50... 50000
P.08	Nominal frequency	Usr	Hz	Aut	Aut 50Hz 60Hz Var
P.09	Reconnection time	Adv	sec	60	1...30000
P.10	Sensitivity	Usr	sec	60	1...1000
P.11	Step 1 function	Usr		OFF	OFF 1...32 ON NOA NCA FAN MAN AUT A01...A13
P.12	Step 2 function	Usr		OFF	=
P.13	Step 3 function	Usr		OFF	=
P.14	Step 4 function	Usr		OFF	=
P.15	Step 5 function	Usr		OFF	=
P.16	Step 6 function	Usr		OFF	=
P.17	Step 7 function	Usr		OFF	=
P.18	Step 8 function	Usr		OFF	=
P.19	Cos-phi setpoint	Usr		0.95 IND	0.50 Ind – 0.50 Cap
P.20	Alarm messages language	Usr		ENG	ENG ITA FRA SPA POR DEU

For additional details see the complete manual.

- Una volta raggiunto l'ultimo parametro del menu, premendo ancora AUT si ritorna alla selezione dei sottomenu.
- Con ▲ ▼ selezionare SAVE per salvare le modifiche o EXIT per annullare.



- In alternativa, dall'interno della programmazione, tenendo premuto AUT per tre secondi, si salvano le modifiche e si esce direttamente.
- Se non vengono premuti tasti per 2 minuti consecutivi, il menu setup viene abbandonato automaticamente e il sistema torna alla visualizzazione normale senza salvare i parametri (come con EXIT).
- Rammentiamo che, per i soli dati di setup modificabili da tastiera, è possibile fare una copia di sicurezza (backup) nella memoria eeprom della DCRL8. Questi stessi dati all'occorrenza possono essere ripristinati (restore) nella memoria di lavoro. I comandi di copia di sicurezza e ripristino dei dati sono disponibili nel Menu comandi.

TABELLA DEI PARAMETRI MENU BASE

COD	DESCRIZIONE	ACC	UdM	DEF	RANGE
P.01	Primario TA	Usr	A	OFF	OFF / 1...10.000
P.02	Secondario TA	Usr	A	5	1 / 5
P.03	Fase lettura correnti TA	Usr		L3	L1 L2 L3
P.04	Verso collegamento TA	Usr		Aut	Aut Dir Inv
P.05	Fase lettura tensioni	Usr		L1-L2	L1-L2 L2-L3 L3-L1 L1-N L2-N L3-N
P.06	Potenza step più piccolo	Usr	Kvar	1,00	0,10...10000
P.07	Tensione nominale condensatori	Usr	V	400V	50...50000
P.08	Frequenza nominale	Usr	Hz	Aut	Aut 50Hz 60Hz Var
P.09	Tempo di riconnesione	Adv	sec	60	1...30000
P.10	Sensibilità	Usr	sec	60	1...1000
P.11	Funzione gradino 1	Usr		OFF	OFF 1...32 ON NOA NCA FAN MAN AUT A01...A13
P.12	Funzione gradino 2	Usr		OFF	=
P.13	Funzione gradino 3	Usr		OFF	=
P.14	Funzione gradino 4	Usr		OFF	=
P.15	Funzione gradino 5	Usr		OFF	=
P.16	Funzione gradino 6	Usr		OFF	=
P.17	Funzione gradino 7	Usr		OFF	=
P.18	Funzione gradino 8	Usr		OFF	=
P.19	Setpoint cosfi	Usr		0,95 IND	0,50 Ind – 0,50 Cap
P.20	Lingua messaggi di allarme	Usr		ENG	ENG ITA FRA SPA POR DEU

Per maggiori dettagli vedere il manuale completo.

Code	Description	Enable	Alarm relay	Disconnection	Delay
A01	Undercompensation	●	●		15min
A02	Overcompensation	●			120s
A03	Current too low	●		●	5s
A04	Current too high	●			120s
A05	Voltage too low	●	●		5s
A06	Voltage too high	●	●		15min
A07	Capacitor current overload	●	●	●	180s
A08	Temperature too high	●	●	●	30s
A09	No-Voltage release	●		●	0s
A10	Voltage THD too high	●	●	●	120s
A11	Current THD too high	●	●	●	120s
A12	Maintenance requested	●			0s
A13	Step failure	●	●		0s

COMMANDS MENU

COD	COMMAND	PWD. ACCESS LEVEL	DESCRIPTION
C01	RESET MAINTENANCE	Advanced	Reset maintenance service interval.
C02	RESET STEP COUNT	Advanced	Reset step operation counters.
C03	RESET STEP TRIMMING	Advanced	Reload originally programmed power into step trimming.
C04	RESET STEP HOURS	Advanced	Reset step operation hour meters.
C05	RESET MAX VALUES	Advanced	Reset maximum peak values.
C06	RESET WEEKLY TPF	Advanced	Resets weekly total power factor history.
C07	SETUP TO DEFAULT	Advanced	Resets setup programming to factory default.
C08	SETUP BACKUP	Advanced	Makes a backup copy of user setup parameters settings.
C09	SETUP RESTORE	Advanced	Reloads setup parameters with the backup of user settings.

INSTALLATION

- DCRL8 is designed for flush-mount installation. With proper mounting and using dedicated gasket, it guarantees IP65 front protection.
- From inside the panel, for each four of the fixing clips, position the clip in its square hole on the housing side, then move it backwards in order to position the hook.
- Repeat the same operation for the four clips.
- Tighten the fixing screw with a maximum torque of 0.5Nm.
- In case it is necessary to dismount the device, repeat the steps in opposite order.
- For the electrical connections, see the wiring diagrams in the dedicated chapter and the requirements reported in the technical characteristics.

RITARDO INTERV.

Cod.	Descrizione	Abilitazione	Relè allarme	Disconnect.	Ritardo interv.
A01	Sottocompensazione	●	●		15min
A02	Sovracompensazione	●			120s
A03	Corrente impianto troppo bassa	●		●	5s
A04	Corrente impianto troppo alta	●			120s
A05	Tensione impianto troppo bassa	●	●		5s
A06	Tensione impianto troppo alta	●	●		15min
A07	Sovraccarico corrente condensatori	●	●	●	180s
A08	Temperatura troppo alta	●	●	●	30s
A09	Microinterruzione	●		●	0s
A10	THD tensione troppo alto	●	●	●	120s
A11	THD corrente impianto troppo alto	●	●	●	120s
A12	Richiesta manutenzione	●			0s
A13	Gradino difettoso	●	●		0s

MENU COMANDI

COD.	COMANDO	LIVELLO ACCESSO	DESCRIZIONE
C01	AZZ. MANUTENZIONE	Avanzato	Azzera intervallo di manutenzione.
C02	AZZ. MANOIVRE STEP	Avanzato	Azzera i contatore di manovre step.
C03	AZZ. STEP TRIMMING	Avanzato	Ripristina le potenze originali nell'aggiustamento step.
C04	AZZ. ORE STEP	Avanzato	Azzera i contaore di funzionamento step.
C05	AZZ. VALORI MASSIMI	Avanzato	Azzera i picchi massimi registrati delle misure.
C06	AZZ. TPF SETTIMANALE	Avanzato	Azzera memoria TPF settimanale.
C07	SETUP a DEFAULT	Avanzato	Ripristina i parametri al default di fabbrica.
C08	SALVA COPIA SETUP	Avanzato	Salva una copia di backup delle impostazioni di setup dell'utente.
C09	RIPRIS. COPIA SETUP	Avanzato	Ripristina i parametri al valore della copia utente.

INSTALLAZIONE

- DCRL8 è destinata al montaggio da incasso. Con il corretto montaggio e l'utilizzo di una guarnizione garantisce una protezione frontale IP65.
- Dall'interno del quadro, per ciascuna delle quattro clips di fissaggio, posizionare la clip metallica nell'apposito foro sui fianchi del contenitore, quindi spostarla indietro per inserire il gancio nella sede.
- Ripetere l'operazione per le quattro clips.
- Stringere la vite di fissaggio con una coppia massima di 0,5Nm
- Nel caso si renda necessario smontare l'apparecchio, allentare le quattro viti e procedere in ordine inverso.
- Per i collegamenti elettrici fare riferimento agli schemi di connessione riportati nell'apposito capitolo e alle prescrizioni riportate nelle caratteristiche tecniche.

WIRING DIAGRAMS



WARNING!

Disconnect the line and the supply when servicing on terminals.

Three-phase standard wiring


SCHEMI DI COLLEGAMENTO



ATTENZIONE!

Togliere sempre tensione quando si opera sui morsetti.

Inserzione trifase standard

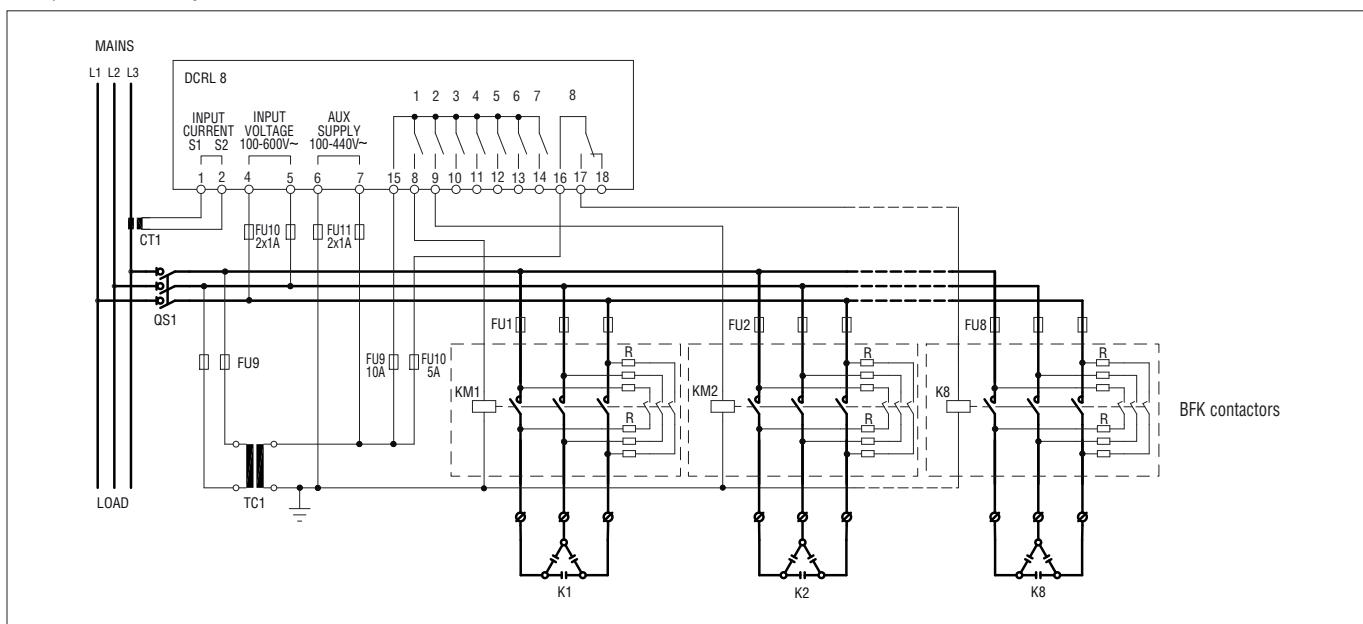

THREE-PHASE STANDARD CONNECTION (default)

Default wiring configuration for standard applications.

Voltage measure	1 ph-to-ph voltage reading L1-L2
Current measure	L3 phase
Phase angle offset	Between V (L1-L2) and I (L3) $\Rightarrow 90^\circ$
Capacitor overload current measure	1 reading calculated on L1-L2
Parameter setting	P.03 = L3 P.05 = L1-L2 P.24 = 3PH

NOTES

IMPORTANT!

- For three-phase connection, the voltage input must be connected phase to phase; the current transformer must be connected on the remaining phase.
 - The polarity of the current/voltage input is irrelevant.
- Other wiring diagrams are available in the complete instructions manual downloadable from website www.lovatoelectric.com.

INSEZIONE TRIFASE STANDARD (default)

Configurazione di default per applicazioni standard

Misura tensione	1 misura di tensione concatenata L1-L2
Misura corrente	Fase L3
Angolo di sfasamento	Fra V (L1-L2) e I (L3) $\Rightarrow 90^\circ$
Misura sovraccarico condensatori	1 misura calcolata su L1-L2
Impostazione parametri	P.03 = L3 P.05 = L1-L2 P.24 = 3PH


NOTE

IMPORTANTE!

- Per inserzione trifase, l'ingresso voltmetrico deve essere connesso tra due fasi; il T.A. di linea deve essere inserito sulla rimanente fase.
 - La polarità dell'ingresso amperometrico è ininfluente.
- Altri schemi di collegamento sono disponibili nel manuale operativo completo scaricabile dal sito www.lovatoelectric.com

MECHANICAL DIMENSIONS AND PANEL CUTOUT [mm]

DIMENSIONI MECCANICHE E FORATURA PANNELLO [mm]

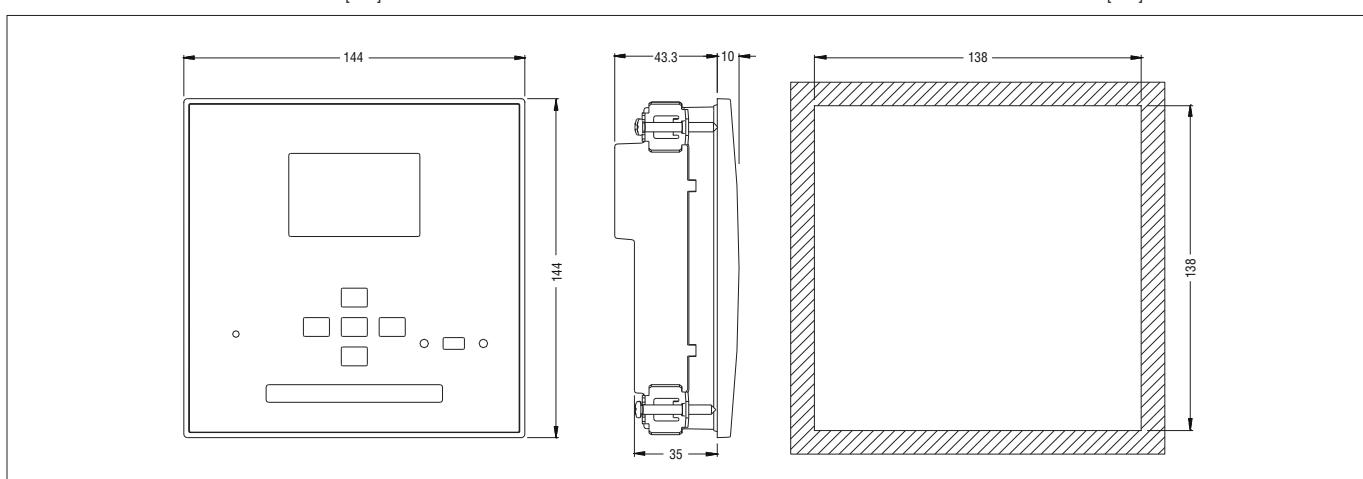



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply	
Rated voltage Us ①	100 - 440V~
Operating voltage range	90 - 484V~
Frequency	45 - 66Hz
Power consumption/dissipation	100V: 2W - 4VA 440V: 3W - 8.5VA
No-voltage release	>= 8ms
Immunity time for microbreakings	<= 25ms
Recommended fuses	F1A (fast)
Voltage inputs	
Maximum rated voltage Ue	600V~
Measuring range	50...720V
Frequency range	45...66Hz
Measuring method	True RMS
Measuring input impedance	> 15MΩ
Accuracy of measurement	1% ±0.5 digit
Recommended fuses	F1A (fast)
Current inputs	
Rated current Ie	1A~ or 5A~
Measuring range	For 5A scale: 0.025 - 6A~ For 1A scale: 0.025 - 1.2A~
Type of input	Shunt supplied by an external current transformer (low voltage). Max. 5A
Measuring method	True RMS
Overload capacity	+20% Ie
Overload peak	50A for 1 second
Accuracy of measurement	± 1% (0.1...1.2ln) ±0.5 digit
Power consumption	<0.6VA
Relay output OUT 1 - 7	
Contact type	7 x 1 NO + contact common
UL Rating	B300, 5A 250V~ 30V= 1A Pilot Duty, 1.5A 440V~ Pilot Duty
Max rated voltage	440V~
Rated current	AC1-5A 250V~ AC15-1.5A 440V~
Maximum current at contact common	10A
Mechanical / electrical endurance	1x10 ⁷ / 1x10 ⁵ ops
Relay output OUT 8	
Contact type	1 changeover
UL Rating	B300, 5A 250V~ 30V= 1A Pilot Duty, 1.5A 440V~ Pilot Duty
Max rated voltage	440V~
Rated current	AC1-5A 250V~ AC15-1.5A 440V~
Mechanical / electrical endurance	1x10 ⁷ / 1x10 ⁵ ops

Insulation	
Rated insulation voltage Ui	600V~
Rated impulse withstand voltage Uimp	9.5kV
Power frequency withstand voltage	5.2kV
Ambient conditions	
Operating temperature	-20 - +60°C
Storage temperature	-30 - +80°C
Relative humidity	<80% (IEC/EN/BS 60068-2-78)
Maximum pollution degree	2
Oversupply category	3
Measurement category②	III
Climatic sequence	Z/ABDM (IEC/EN/BS 60068-2-61)
Shock resistance	15g (IEC/EN/BS 60068-2-27)
Vibration resistance	0.7g (IEC/EN/BS 60068-2-6)
Connections	
Type of terminal	Plug-in / removable
Conductor cross section (min...max)	0.2...2.5 mm ² (24...12AWG)
UL Rating conductor cross section (min...max)	0.75...2.5 mm ² (18...12AWG)
Tightening torque	0.56 Nm (5lb.in)
Housing	
Version	Flush mount
Material	Polycarbonate
Degree of protection	IP65 on front with gasket if installed in a panel with the same IP protection - IP20 terminals
Weight	640g
Certifications and compliance	
cULus	Pending
UL Marking	Use 60°C/75°C copper (CU) conductor only AWG Range: 18 - 12 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque: 4.5lb.in Flat panel mounting on a Type 1 enclosure
Comply with standards	IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030 IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3 UL61010-1 e CSA C22.2 n°61010-1

① Auxiliary supply connected to a line with a phase-neutral voltage ≤300V.

② The apparatus is a device with a CATEGORY OF MEASUREMENT III, which is applicable to test and measuring circuits connected to the distribution part of the building's low-voltage mains installation. This part of the installation is expected to have a minimum of two levels of over-current protective devices between the transformer and possible connecting points.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione		Isolamento	
Tensione nominale Us ①	100 - 440V~	Tensione nominale d'isolamento Ui	600V~
Limiti di funzionamento	90 - 484V~	Tensione nomi. di tenuta a impulso Uimp	9,5kV
Frequenza	45 - 66Hz	Tensione di tenuta a frequenza d'esercizio	5,2kV
Potenza assorbita/dissipata	100V: 2W - 4VA 440V: 3W - 8,5VA	Condizioni ambientali	
Rilascio relè alla micronterruzione	>= 8ms	Temperatura d'impiego	-20 - +60°C
Tempo di immunità alla microinterruzione	<= 25ms	Temperatura di stoccaggio	-30 - +80°C
Fusibili raccomandati	F1A (rapidi)	Umidità relativa	<80% (IEC/EN/BS 60068-2-78)
Ingresso voltmetrico		Grado di inquinamento ambiente massimo	2
Tensione nominale Ue max	600V~	Categoria di sovratensione	3
Campo di misura	50...720V	Categoria di misura ②	III
Campo di frequenza	45...66Hz	Sequenza climatica	Z/ABDM (IEC/EN/BS 60068-2-61)
Tipo di misura	Vero valore efficace (TRMS)	Resistenza agli urti	15g (IEC/EN/BS 60068-2-27)
Impedenza dell'ingresso di misura	> 15MΩ	Resistenza alle vibrazioni	0,7g (IEC/EN/BS 60068-2-6)
Accuratezza misura	±1% ±0,5 digit	Connessioni	
Fusibili raccomandati	F1A (rapidi)	Tipo di morsetti	Estraibili
Ingressi amperometrici		Sezione conduttori (min e max)	0,2...2,5 mm² (24...12AWG)
Corrente nominale Ie	1A~ o 5A~	Dati d'impiego UL	0,75...2,5 mm² (18...12AWG)
Campo di misura	Per scala 5A: 0,025 - 6A~ Per scala 1A: 0,025 - 1,2A~	Sezione conduttori (min e max)	0,56 Nm (5lb.in)
Tipo di ingresso	Shunt alimentati mediante trasformatore di corrente esterno (bassa tensione) 5A max.	Contenitore	
Tipo di misura	Vero valore efficace (RMS)	Esecuzione	Da incasso
Limite termico permanente	+20% Ie	Materiale	Policarbonato
Limite termico di breve durata	50A per 1 secondo	Grado di protezione frontale	IP65 sul fronte con guarnizione se installato in un quadro di pari protezione IP – IP20 sui morsetti
Accuratezza misura	± 1% (0,1...1,2ln) ±0,5 digit	Peso	640g
Autoconsumo	<0,6VA	Omologazioni e conformità	
Uscite a relè OUT 1 - 7		cULus	In corso
Tipo di contatto	7 x 1 NO + comune contatti	UL Marking	Use 60°C/75°C copper (CU) conductor only AWG Range: 18 - 12 AWG stranded or solid Field Wiring Terminals Tightening Torque: 4.5lb.in Flat panel mounting on a Type 1 enclosure
Dati d'impiego UL	B300, 5A 250V~ 30V= 1A Pilot Duty, 1,5A 440V~ Pilot Duty	Conformità alle norme	
Massima tensione d'impiego	440V~		IEC/EN/BS 61010-1, IEC/EN/BS 61010-2-030 IEC/EN/BS 61000-6-2, IEC/EN/BS 61000-6-3 UL61010-1 e CSA C22.2 n°61010-1
Portata nominale	AC1-5A 250V~ AC15-1,5A 440V~	① Alimentazione ausiliaria prelevata da un sistema con tensione fase-neutro <300V	
Corrente massima al terminale comune dei contatti	10A	② L'apparecchiatura ricade fra i dispositivi con una CATEGORIA DI MISURA III, che è applicabile ai circuiti di prova e di misura collegati alla sezione di distribuzione dell'impianto della rete di alimentazione a bassa tensione degli edifici. Questa parte dell'impianto è previsto che abbia almeno due livelli di dispositivi di protezione della sovraccorrente compresi fra il trasformatore ed i possibili punti di connessione.	
Durata meccanica / elettrica	1x10⁷ / 1x10⁵ operazioni		
Uscite a relè OUT 8			
Tipo di contatto	1 contatto scambio		
Dati d'impiego UL	B300, 5A 250V~ 30V= 1A Pilot Duty, 1,5A 440V~ Pilot Duty		
Massima tensione d'impiego	440V~		
Portata nominale	AC1-5A 250V~ AC15-1,5A 440V~		
Durata meccanica / elettrica	1x10⁷ / 1x10⁵ operazioni		